

[www.yzpst.com](http://www.yzpst.com)

铝真空钎焊炉  
使用维护说明书

## 铝真空钎焊炉 使用维护说明书

该设备为我公司新研制的铝真空钎焊炉，配有智能控温系统。造型美观、结构简练，主要用于对铝换热器的真空钎焊。具有国内领先的性能指标、较高的控温精度和温度均匀性、有较高的极限真密度和工作真密度，抽空时间短，冷却速度快、功能完善、工作可靠的特点。

### 一、主要技术参数

1.型号	铝真空钎焊炉
	真空电阻炉
	加热功率 KVA
	8：最高工作温度 800℃
2.加热器额定功率	100 (KVA)
3.加热器额定电压	7~70 (V)
4.最高允许加热温度	800℃
5.温度控制	10 温区智能控温
6.控制区数	10
7.均温区尺寸	600×600×900L
8.均温特性	±3℃
10.总功率	220 (KVA)
11.恢复真空时间	15 (min) 从大气到 $2 \times 10^{-3}$ Pa
12.空炉升温和时间	25 (min) 到 650℃
13.极限真密度	$4 \times 10^{-4}$ (Pa) (空载、干燥、清洁)
14.工作真密度	$2 \times 10^{-5}$ (Pa) (600℃恒温段)

15.升压率	≤0.2 (Pa/h)
16.冷却水耗量	3° (约 16m <sup>3</sup> /炉)
17.空炉冷却时间	15 min (充 N <sub>2</sub> 后从 540℃降至 175℃)
18.冷却方式	充 N <sub>2</sub> 强制冷却
19.N <sub>2</sub> 耗量	3.5 (标 m <sup>3</sup> /炉)
20.占地空间	7000L×7500W×3500H (mm)
21.重量	约 15000Kg
22.工作环境	(1)室内使用：清洁、安静 (2)环境温度：5~40℃ (3)相对湿度不超过 90% (4)周围无导电尘埃、爆炸性气体及能 严重破坏金属和绝缘的腐蚀性气体。 (5)没有明显的振动和颠簸。

## 二、设备功能

除主要技术参数所指出的设备性能外，本设备还具有：

- 1.冷却水超压保护。当冷却水压低于或超过规定的范围时，电控柜上将有报警显示。
- 2.当扩散泵水压不足时，除电控柜的报警和显示外，将自控切断扩散泵的电源，防止扩散泵损坏。
- 3.配有多点记录仪，可准确的记录炉内真密度和主控热偶及工件热偶温度。
- 3.当机械泵预抽炉室至规定真密度时，方能启动罗茨泵，防止罗茨泵过载而损坏。

- 4.高真空调门为气动阀，停电时阀门自动关闭，保护真空系统不损坏。
- 5.当加热工艺结束时，快速开关充气阀可将回填气体迅速充入炉室，并可随时补充。
- 6.智能控温系统功能强大，具有数显设定值、执行值，多段升温曲线可编程，可重复等众多功能（详见说明书）。可根据用户的需要，执行事先设定的温度工况曲线，重复性良好，更改参数亦很容易。
- 7.加热功率由可控调压电源进行 7~70V 的无级调压，具有功率损耗小，控制灵活的特点。
- 8.采用 9 点测温，可随时了解均温特性，金属铠装热电偶灵敏度高，反应时间仅数秒。
- 9.为了方便用户，进水管路、回水管路以及控制阀门均成套供应，用户只需要按要求接好进、排水管即可使用。

### 三. 工作原理

把材料（工件）至于密封的炉室之中，在真空条件下（即把氧化气氛降至理想值），进行预定的热处理，然后在惰性气氛中进行冷却。当材料（工件）的温度低于其氧化温度时，再将其暴露大气，从而达到了材料（工件）的真空钎接或真空热处理的目的。

### 四. 操作

注：其中前一项工作内容未完成不允许执行下一项。

- 1.开炉准备：此时设备处于静态，各阀处于关位，各仪表无显示或显示原始参数，电源为接通，炉门关闭。

工作内容：

(1) 打开总进水阀，打开空气压缩机，压缩空气压力在 0.6~0.8MPa 之间。

(2) 水压控制器调整在 0.2~0.3MPa 之间。

(3) 检查 GDQ-J800 高真空调、前级阀、预抽阀、回填阀、充大气阀是否处于关闭状态，此时均应处于关闭状态。

(4) 检查热偶是否良好，电极绝缘是否良好。

(5) 接通控制总电源，设备处于准工作状态。此时 GDQ-J800 气动高真空调及 GDQ-J150 阀均处于关闭位置。各泵均未启动。此时如出现报警信号，应立即检查回水系统，冷却水量是否正常，报警排除后方可进行下面的工作。

## 2. 正常工作方式

### 1) 扩散泵预热

① 启动两台 SV300 机械泵，此时两台机械泵入口处的电磁放气阀立即自动打开，否则应视为故障。

② 打开通往 DIP-30000 油扩散泵的 GDQ-J150 前级阀，此时通往 GDQ-J800 气动高真空调的 GDQ-J150 气动预抽阀仍处于关闭状态，两台机械泵对扩散泵腔进行抽空，5 分钟进行下一项。

③ DIP-30000 油扩散泵上电，启动 D30C 机械泵。

④ 注：从扩散泵上电开始计时，大约 1 小时后方能正常抽气。

2) 开炉门：松开锁圈，打开充大气阀，炉室内外压力平衡后，关闭充大气阀，拉开炉门。

3) 装料：把需要处理的材料（工件）放置在工作台上，并将工作车推到炉子下方，待工件架到位后，将工件车拉开。

- 4) 关炉门：将炉门关闭，锁紧齿圈。
- 5) 炉室预抽：扩散泵预热时间到，扩散泵正常指示灯亮。这时，启动两台机械泵。开预抽阀，开真空计电源，经过设定的时间后启动罗茨泵，对真空室进行预抽。
- 6) 炉室抽高真空，当真空室内真空达到 5Pa 后，先关预抽阀，预抽阀关到位后，再打开 GDQ-J150 前级阀，前级阀开到位后，打开高真空阀，最后停维持泵。此时，DIP-30000 油扩散泵开始对真空室抽高真空，可根据实际情况的需要，决定是否停罗茨泵。
- 7) 加热：当真空度达到  $10^{-3}$ Pa 时，可以进行加热工艺。首先键加热控制“开”按钮，加热主回路上电，延时几秒后，控制回路上电，检查有关仪表，线路正常后，再确认智能控温系统的工艺曲线，选择自动方式，启动程序，智能控温系统开始按设定曲线升温及保温。
- 8) 停加热：升温、保温工艺曲线执行完毕，控温系统输出比例 OP 值降到 0，再键加热控制“关”按钮，加热控制回路断电，延时几秒后，主回路断电，加热功率全部撤掉，加热电压表、电流表显示为 0，炉室开始自然降温。
- 9) 自然冷却
  - ① 炉内工件温度降至 550℃以下时，炉室停止抽气，先关闭 GDQ-J800 气动高真空阀，再停罗茨泵。
  - ② 注：如果不再进行下一周期工作，此时 DIP-30000 应停止加热，启动维持泵，再关闭前级阀，前级阀关到位后，停两台机械泵。大约一小时后，停维持泵。
  - ③ 关断真空计电源开关。

## 10) 强制冷却

- ① 打开 2 台进出气隔离阀，强冷系统压力与炉体压力实现平衡。
- ② 打开回填阀向炉内充入纯净、干燥的 N<sub>2</sub>（注：储气罐内应有足够的 N<sub>2</sub>）。当炉内 N<sub>2</sub> 压力达到回填压力设定上限时，回填阀自动关闭。
- ③ 开强冷风机，通过风机实现炉室和工件的强制冷却循环。
- ④ 当炉内温度降至 150℃ 以下时，工件即可出炉。

## 11) 工件出炉

- ① 开炉门。
- ② 卸料：把处理好的工件取出。
- ③ 如进行下一周期工作，可以从第 3)项开始执行下一个循环。
- ④ 如不进行下一周期工作，先关好炉门，再对室体进行预抽。当炉室内真空度达到 1.3Pa 时，关预抽阀，关真空计，停罗茨泵，停机械泵。
- ⑤ 如扩散泵冷却时间已到，停维持泵，关闭控制总电源，关闭总进水阀及各分支水阀。

## 3. 有关互锁、联锁及报警说明

- (1) 预抽阀和前级阀互锁。预抽阀关到位，前级阀才能打开，否则反之。
- (2) 高阀和前级阀之间联锁。真空度高于 6Pa，前级阀开到位，高阀才能打开。
- (3) 自动状态下，预抽阀打开开始计时，在规定时间内，真空度达不到 6Pa，视为抽空故障。
- (4) 炉门关到位与预抽、回填互锁，炉门关到位才能进行预抽或回填。

(5) 强冷系统进出气阀与炉体加热连锁，炉体停止加热，进出气阀才能打开。

(6) 回填阀与炉体加热、高阀、预抽阀连锁，炉体停止加热，高阀、预抽阀关闭时回填阀才能打开。

(7) 破空阀与炉体加热、高阀、预抽阀连锁，炉体停止加热，高阀、预抽阀关闭时回填阀才能打开。

## 五. 安装

关键零部件的安装，直接影响着设备的性能参数，故要求严格按图纸及总装要求进行安装。特别值得注意的是：

1. 加热器：各组加热器的电接触必须良好。
2. 所有带电体的绝缘必须满足图纸要求。
3. 工件支承必须校水平。
4. 各层隔热屏之间应有均衡明确的间隙，不能粘连。
5. 真空系统安装时注意主阀、扩散泵，在扩散泵出口方向螺栓孔跨中，不得出现真空系统扭曲现象。
6. 加热器同屏和炉体之间应有良好绝缘。加热器同水冷电极、水冷电极同电缆、电缆同变压器以及变压器进线都应连接可靠，以降低接触电阻。
7. 各仪表及电线走线正确，导线接触良好，走向整齐。
8. 水气管路应密封良好。

## 六. 结构特点

本炉分为炉体、加热器、隔热层、真空系统、N<sub>2</sub>强冷系统、水系统、水冷电极、电器柜、磁性调压器等部分。下面分别介绍各部分的结

构、用途及特点。

1. 加热器：根据高真空钎接的工艺要求，选用 Ni20Cr80 为发热体。加热器具有较长的寿命，加热器悬挂于内反射屏上，并同反射屏绝缘。
2. 隔热层：为了工艺卫生和减小热惯性，满足高真空钎接工艺的要求，本炉采用四层不锈钢反射屏的结构。这种结构具有简单、可靠、热惯性小、蓄热小、寿命长、热变形小、结构尺寸小等优点。
3. 真空系统：真空系统采用一台 DIP30000 油扩散泵作主抽泵，一台 WAU2001 罗茨泵作前级泵，两台 SV300 机械泵作预抽泵，一台 D30C 机械泵作维持泵。真空阀门采用气动挡板阀、电磁放气阀。本系统的特点是能实现较高的真空间度，抽气时间短，在适当位置预留了规管座，使得分段检漏很方便，具有经济、紧凑之特点。
4. 冷却水系统：本系统分为供水系统和回水系统，在供水总管设有阀门，以供调节水量、合理地使用水及管路维修时使用。总进水管为 2.5”，总回水管为 Dg80mm。
5. 炉体：使用双层水冷套，卧式结构，隔热屏，压力表回填阀，空气阀，热电偶，电缆都装在炉体上，结构特点紧凑。水冷电极保证电极密封的可靠性，炉体夹层内的导水环使冷却效果提高。
6. N<sub>2</sub> 强冷系统：强冷系统由 30KW 透平风机、换热器、管道、隔离阀组成。由于炉室真空间度较高，本设备采用外循环式强制冷却系统。强冷系统通过真空挡板阀门与炉体相互隔离。需要强冷时打开隔离阀门，向炉内充入冷却气体。然后通过风机实现了炉室和工件的强制冷却。强冷风机是经特殊设计的，其特点是耐温，能承受 0.1Mpa 的压差，具有真空密封性能。各密封部位均有水冷，具有良好的真空密封性能。

## 七.安全操作注意事项

- 1.水冷电极、电缆等不应悬挂物件，以免短路、断路，设备工作时不允许碰靠铜排及从下钻过，以免发生安全事故。
- 2.不允许随便触摸、按动操纵按钮等。
- 3.炉体轴线与地平面垂直是设备运行的基本要求。
- 4.安装时注意隔热屏上孔位与炉壳对准。
- 5.加热器安装应注意各组电阻匹配，加热器、铜牌和水冷电极不许碰隔热屏、炉壳，否则会短路。
- 6.在使用过程中应注意观察加热器的绝缘情况，及时清理绝缘子的沉积物，以保证加热器的正常使用，延长加热器的使用寿命。
- 7.不允许在大气条件下启动加热器，否则会烧坏。
- 8.进出工件时应轻、慢、稳，以免损坏支承和加热器。
- 9.水、电、气不应有跑、冒、滴、漏现象，循环水蓄水池应定期除垢。
- 10.操作人员应熟悉有关技术文件和本设备性能，具有真空设备的使用知识和经验，遇到异常情况能及时辨别和处理。
- 11.在使用中要经常检查水路水量是否畅通、充足，气路压力是否正常，注意及时更换 N<sub>2</sub>瓶。
- 12.设备工作环境应按照第一部分所规定条件。
- 13.工件应视工艺要求，不应在较高温度下出炉。
- 14.为了总结经验和有好的重复性，操作全过程应做好数据记录，并保存资料，以供参考、类比和分析。
- 15.为保护设备安全和工艺质量，在报警状态下不能工作。
- 16.不允许在热态下充入 N<sub>2</sub>利用真空系统进行气体循环。

17. 扩散泵应严格按使用说明书使用，尤其注意大气条件下不允许加热，未充分冷却不允许停前级泵。

18. 未停加热电源，炉内不允许回填和充大气，且热态不允许向炉内充大  
气。

19. 各仪表应严格按照使用说明书操作。

## 八、设备的简单事故处理和维护保养

1. 总水管或炉体报警，应立即检查回水箱的水量、总水管阀门、炉体冷  
却水阀门。如阀门已经开足，则应考虑水管堵塞或水源压力不足，应  
停止工作，水压继电器应调定在规定值，一般为  $0.15\text{ MPa} \sim 0.2\text{ MPa}$ 。

2. 本底真空度达不到应停止工作进行检漏。

3. 加热器失压，可能短路，加热器无电流，可能断路，应立即停止工作  
进行处理，短路有时会因为炉内灰尘造成。

4. 加热器某区电流偏小，说明电阻偏大，应更换。

5. 热电偶均失灵应立即停止工作。

6.  $\text{N}_2$  瓶压力表失灵，如无法判别瓶内压力，则应停止工作。

7. 保持炉室内外清洁，仪表清洁，电键有效，报警有效。

8. 炉子长期不用，重新使用时将炉室内部和管路中空气置换出，并应空  
载试车。

10. 设备不用时炉室应保持真空，尽量少暴露大气。

11. 如设备较长时间不用，应将管路及水套内的水尽量放出。

12. 炉室内的清洁应符合真空规范。

13. 智能控温系统及其他仪表显示不正常，应按相应使用说明书进行检查  
或检查程序输入是否正确。

14. 真空度达不到，应检查各阀状态是否正常，泵油可能氧化或前级泵故障，炉门是否关得良好等。

附注：

1. 备品备件明细表 1份

2. 装箱清单 1份

3. 随机技术文件 1份

包括 SV300 机械泵使用说明书, D30C 机械泵使用说明书,

WAU2001 罗茨泵使用说明书

DIP30000 扩散泵使用说明书

各种国产、进口仪表使用说明书

4. 设备总装图 1份

5. 设备电器原理图 1份

6. 所有外购配套件的随机文件（如使用说明书等）。

7. 所有外购配套件的合格证。

8. 出厂合格证

14. 真空度达不到，应检查各阀状态是否正常，泵油可能氧化或前级泵故障，炉门是否关得良好等。

附注：

1. 备品备件明细表 1份

2. 装箱清单 1份

3. 随机技术文件 1份

包括 SV300 机械泵使用说明书, D30C 机械泵使用说明书,

WAU2001 罗茨泵使用说明书

DIP30000 扩散泵使用说明书

各种国产、进口仪表使用说明书

4. 设备总装图 1份

5. 设备电器原理图 1份

6. 所有外购配套件的随机文件（如使用说明书等）。

7. 所有外购配套件的合格证。

8. 出厂合格证